

Un **rinnovato rapporto con il contesto** è la novità principale del nuovo concorso di Piazza di Siena.

Una zonizzazione precisa delle attività e la regolamentazione degli accessi e dei flussi, permetterà di gestire la distribuzione del pubblico in modo ottimale, evitando affollamento e disordine.



IL PROGETTO 2018

# IL GRANDE RITORNO DEL MANTO ERBOSO

Ritrovare la tradizione storica di  
Piazza di Siena e renderla di nuovo  
verde, tutto l'anno.

PIAZZA  
di SIENA



PIAZZA  
di SIENA

PORTALE D'INGRESSO AL CAMPO GARA - RENDER EDIZIONE 2018




PIAZZA  
di SIENA

VISTA DELLA LOUNGE - RENDER EDIZIONE 2018



PIAZZA  
di SIENA

VISTA DAL CAMPO GARA - RENDER EDIZIONE 2018

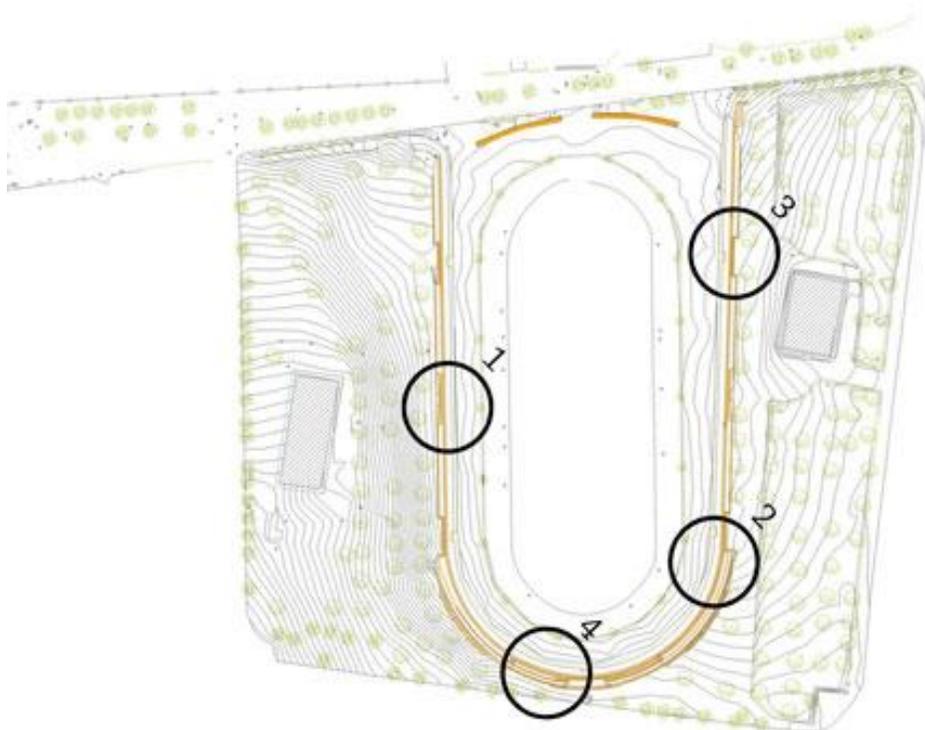


1- L'intonaco presenta segni di distacco, presenza di vegetazione, macchie, dovute ad atti di vandalismo, e buona parte di esso risulta mancante.

2-3-4. Gli intonaci dei muri di contenimento presentano diffusamente colonizzazioni biologiche, vegetazione, distacchi e depositi superficiali.

4. Frequente mancanza degli intonaci lungo le gradonate, dove presenti (fig.1 e 2) vi si riscontrano colature e tutti gli altri stati di degrado precedentemente elencati per i muri di contenimento.


*N.B: In questo punto, a causa della morfologia del terreno in caso di pioggia si riversa una grande quantità di acqua, che danneggia l'intonaco.*

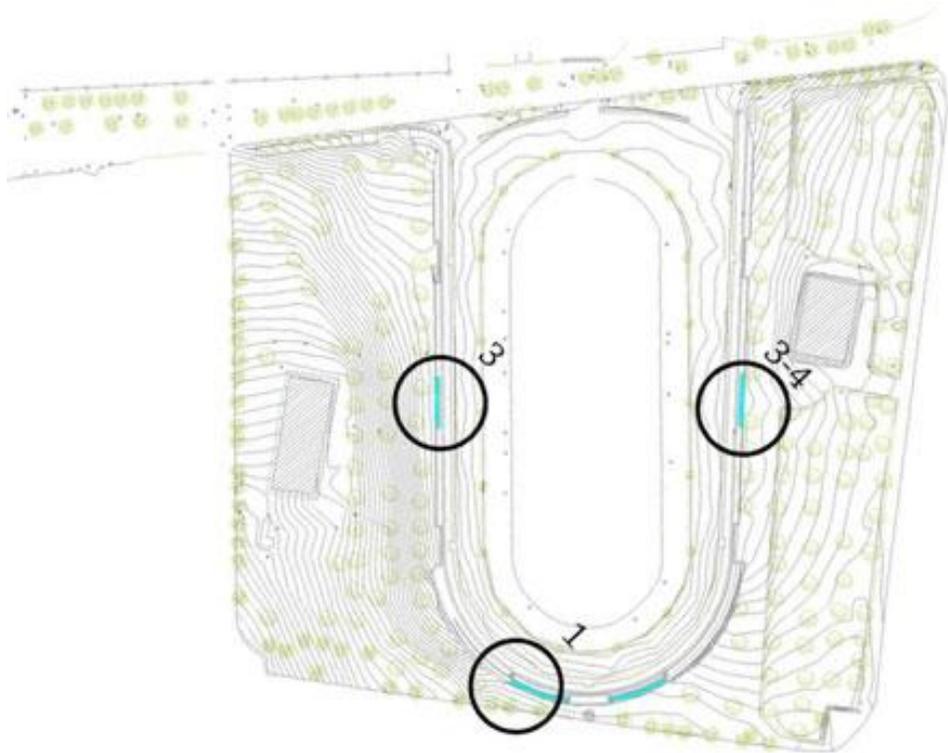

Pavimentazione realizzata in periodi recenti con materiale incongruo (cemento) che presenta fessurazioni.

1-2-3- 4, Presenza di vegetazione.

4. Disgregazione della pavimentazione.

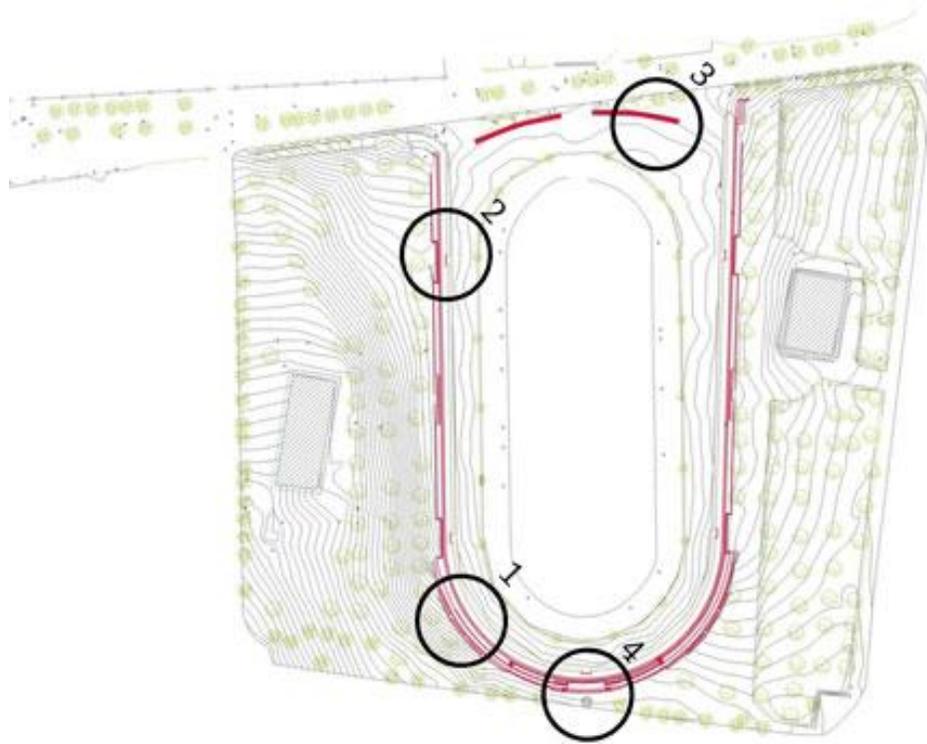

- 1- Gradinate caratterizzate da colonizzazione biologica, incrostazioni e lesioni.
- 2-4. Mancanza, perdita di parti che compromettono la stabilità dei pilastri stessi e della loro collegamento con le ringhiere metalliche.
- 3. Presenza di incrostazioni superiori e colature nella parte inferiore.



# INTERVENTI



Eliminazione delle piante infestanti

---

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, e spazzolatura delle superfici. (Intervento limitato alle integrazioni di intonaco cementizio risalenti alla fine del secolo scorso, ormai decoese ed in fase di distacco)

---

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone.

---

Sbruffatura e rinzaffo con malta idraulica realizzata con calce idrata o pozzolana schiacciata e mescolata con molazza.

---

Finitura con malta premiscelata traspirante tipo "Calceforte C13" o similare (costituita da calce idraulica naturale NHL 5, secondo normativa EN459-1, ottenuta da calcinazione di calcari marnosi ricchi di silice, sabbie silicee e sabbie carbonatiche selezionate, con curva granulometrica da 0 o da 3 mm, dopo l'ideale preparazione del supporto).



STATO ATTUALE



IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE



STATO ATTUALE



IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE